
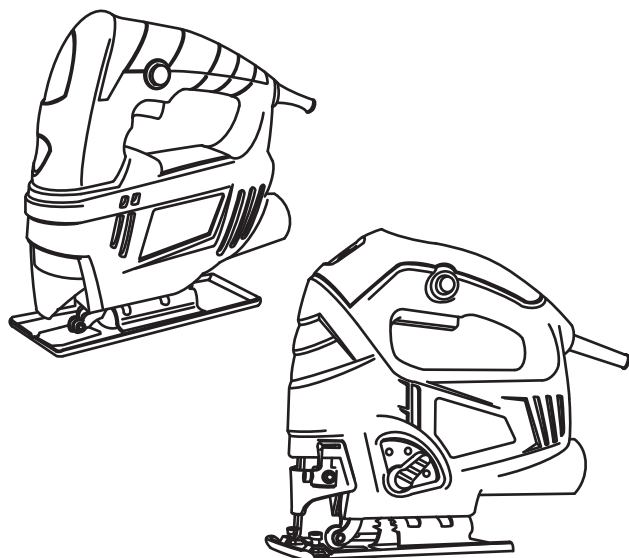


РЕСУРС

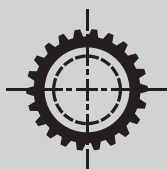

МАЯТНИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ

РЛЭ-400

РЛЭ-710

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА	8
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	9

ВНИМАНИЕ! Приведенные в данной инструкции картинки являются схематичными и могут иметь отличия от реального изделия.



**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!**

**СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ДАННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.**



**Спасибо за приобретение продукции марки РЕСУРС.
Прочитайте данную инструкцию для правильного, безопасного и безотказного использования инструмента.**



Внимательно изучите инструкцию перед первым включением продукции. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы приобрели продукцию бытового класса, НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

При работе следует соблюдать следующие правила:

- На каждые 15 минут работы – 15 минут отдыха.
- Напряжение в сети должно соответствовать значению, указанному на паспортной табличке инструмента.
- Ремонт инструмента должен производиться только квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах.
- Не разбирать инструмент.
- Содержать инструмент в чистоте, не подвергать воздействию дождя и других агрессивных воздействий.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, перед первым включением продукта, внимательно прочтите и неукоснительно следуйте предписаниям данной инструкции. Она разработана специально для Вашей безопасности и безопасности других лиц; для обеспечения длительного и безаварийного срока службы Вашего электроинструмента.

Предупреждение

Мы не рекомендуем вносить какие-либо изменения в конструкцию электроинструмента, либо применять его не по назначению, а так же использовать любые приспособления или вспомогательные устройства, отличные от рекомендованных в данном руководстве – это может привести к повреждению электроинструмента или травме оператора. При возникновении сомнений относительно применения электроинструмента, обратитесь в уполномоченный сервисный центр за консультацией.

Используйте инструмент строго по назначению

Не используйте инструмент для той работы, на которую он не был рассчитан (для выполнения тяжелых работ необходим инструмент, рассчитанный на тяжелые условия работы; для проведения легких работ достаточно маломощного инструмента). Не используйте инструмент для тех целей, для которых он не предназначен.

Рабочая зона

Загроможденные верстаки и рабочие зоны провоцируют несчастные случаи. Верстаки должны содержаться в аккуратном состоянии. Полы должны быть чистыми и свободными от мусора. Особые меры предосторожности следует предпринимать в тех местах, где пол является скользким вследствие наличия опилок или воска.

Производственная среда

Не подвергайте свой электроинструмент воздействию дождя и не используйте его во влажных или сырых местах. Поддерживайте хорошее освещение рабочей зоны. Не используйте инструменты с электрическим приводом в местах, где существует риск взрыва или пожара вследствие наличия горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей, красок, лаков, бензина и т.д., воспламеняющихся газов и пыли, имеющей взрывной характер. В качестве меры предосторожности рекомендуется проконсультироваться со специалистом в отношении подходящего огнетушителя и способов его применения.

Позаботьтесь о детях и домашних животных

Не следует допускать детей и домашних животных к рабочей зоне. Не позволяйте детям прикасаться или эксплуатировать механическое оборудование или касаться удлинительных шнуров. Весь инструмент следует держать в недоступном для детей месте, предпочтительно хранить или запирать их в надежном шкафу или комнате на то время, когда эти инструменты не используются.

Индивидуальная безопасность

Одежда: не носите свободную одежду, ювелирные украшения или что-либо, что может быть затянута движущимися элементами инструмента.

Волосы: избегайте попадания волос в движущиеся элементы электроинструмента. Для удержания длинных волос носите защитные головные уборы.

Защита глаз: обязательным требованием является ношение защитных очков (обычные очки недостаточны для защиты глаз).

Защита органов слуха: рекомендуется использование средств защиты органов слуха в течение периодов длительной

работы.

Обувь: в тех случаях, когда существует риск повреждения ног тяжелыми предметами или риск поскользнуться на мокром или скользком полу, следует носить соответствующую нескользящую защитную обувь.

Защита головы: в тех случаях, когда имеется риск падения предметов или удара о выступающие или низко расположенные препятствия, следует носить жесткую каску.

Защита органов дыхания: в случаях, когда операция механической обработки приводит к образованию пыли, носите защитные маски.

Избегайте непреднамеренного пуска

Перед вставлением вилки инструмента в розетку сети электропитания, убедитесь в том, что переключатель находится в положении OFF (ВЫКЛ).

Оборудование для удаления пыли

Если электроинструмент оснащен устройством для удаления и сбора пыли, убедитесь в том, что он подключен надлежащим образом и находится в рабочем состоянии.

Отключайте инструменты с электроприводом

По завершении работы, обеспечьте отключение электроинструмента от сети электропитания. Отключайте электроинструмент от электропитания также перед выполнением обслуживания, смазкой или при выполнении регулировок и при замене таких приспособлений, как лезвия, сверла и резацы.

Удлинительные шнуры и катушки

Не применяйте двужильные удлинительные шнуры или катушки на инструментах с электроприводом с заземляющим контуром. Всегда используйте трехжильные удлинительные шнуры или катушки с жилой заземления, соединенной с землей.

В случае необходимости использования

инструмента с электроприводом вне помещения, используйте только удлинительные шнуры, предназначенные для использования вне помещений и имеющие соответствующую маркировку (W или WA).

Для удлинительных шнуров с длиной до 15 метров используйте поперечное сечение провода в 1,5 мм².

Для удлинительных шнуров с длиной свыше 15 метров используйте поперечное сечение провода в 2,5 мм².

Защищайте удлинительный шнур от острых предметов, избыточного тепла и размещения во влажном или мокром месте. Перед использованием устраняйте все повреждение удлинительного шнура.

Не прилагайте много усилий

Оставайтесь внимательным, следите за тем, что делаете, и используйте общие органы чувств при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в состоянии утомления, под действием лекарственных препаратов, алкогольного или наркотического опьянения. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.

Заботливо ухаживайте за электроинструментом

Для более качественной и безопасной работы, сохраняйте режущие части инструмента наточенными и в чистом состоянии. Своевременно смазывайте и заменяйте вспомогательные приспособления и детали электроинструмента. Следите, чтобы вентиляционные пазы оставались чистыми и свободными от пыли. Заблокированные вентиляционные пазы могут вызвать перегрев и повреждение электродвигателя. Периодически проверяйте шнур электропитания инструмента и, в случае его повреждения, обратитесь в уполномоченный сервисный центр для его замены. Работайте сухими, чистыми от масла и консистентной смазки

руками.

Сохраняйте бдительность

Перед использованием электроинструмента, проверьте все детали и узлы на предмет их повреждения. Проверьте цельность корпуса электроинструмента, правильность настройки подвижных частей, убедитесь в том, что они не заедают. Проверьте наличие и работоспособность всех переключателей (особенно ON/OFF) и деталей. При необходимости обратитесь в уполномоченный сервисный центр для их ремонта или замены.

Если электроинструмент требует крепления, убедитесь в том, что он надежно прикреплен к подходящему верстаку.

Важно!

Нарушение правил использования данного оборудования может привести к его повреждению, не подлежащему бесплатному гарантийному ремонту.

Ремонт должен осуществляться только квалифицированными лицами с использованием оригинальных запасных частей. Нарушение этого требования может привести к значительной опасности для пользователя.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется только в уполномоченных сервисных центрах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЛЭ-400	Напряжение/частота	220-230В/50Гц
	Мощность	400Вт
	Частота вращения	0-3000об/мин
	Угол наклона	45°
	Пропил:	
	- дерево	55мм
	- сталь	6мм
	- пластик/алюминий	10мм
	Вес	1,5кг


РЛЭ-710	Напряжение/частота	220-230В/50Гц
	Мощность	710Вт
	Частота вращения	0-3000об/мин
	Угол наклона	45°
	Пропил:	
	- дерево	65мм
	- сталь	10мм
	- пластик/алюминий	20мм
	Вес	1,9кг

*Конструкция данного оборудования различна в зависимости от модели, поэтому дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного оповещения.
ВНИМАНИЕ! Приведенные в данной инструкции картинки являются схематичными и могут иметь отличия от реального изделия.

***ВНИМАНИЕ!** Функция лазерной метки-указателя реза может отсутствовать в Вашей модели инструмента.

***ВНИМАНИЕ!** Функция освещения обрабатываемой поверхности может отсутствовать в Вашей модели инструмента.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

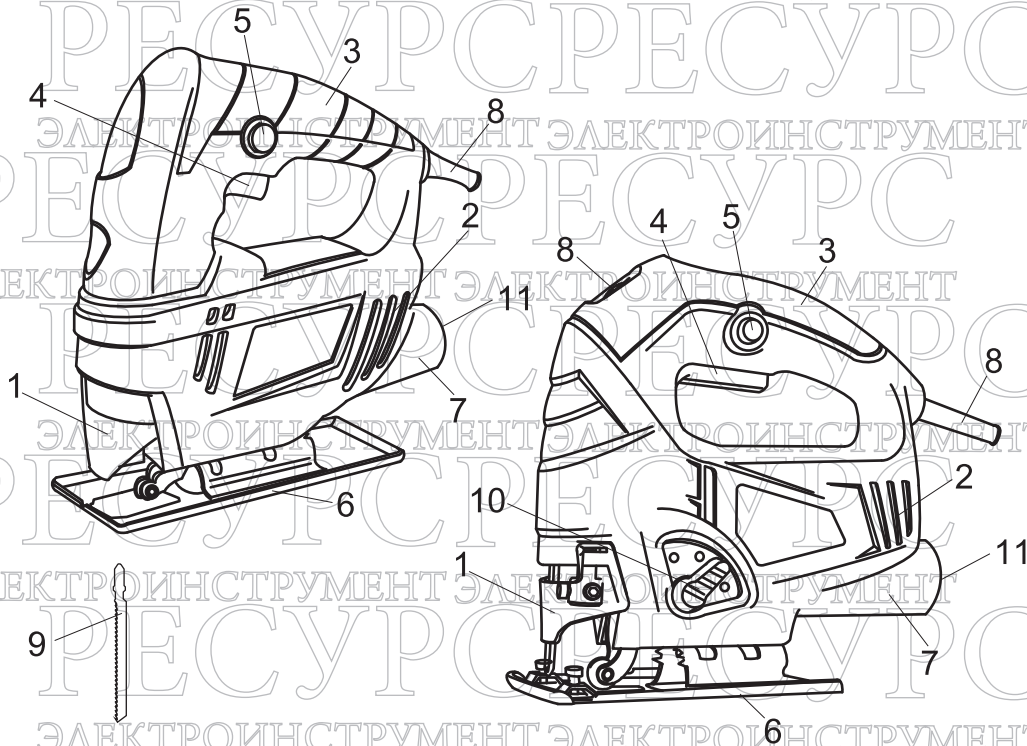

1. Регулируемый защитный экран
2. Отверстия для вентиляции электродвигателя
3. Рукоятка
4. Клавиша включения/выключения
5. Защита от случайного включения/фиксатор включения
6. Регулируемое основание
7. Переходной патрубков для вытяжки пилы
8. Электропровод
9. Пильное полотно (пилка)
10. Маятниковая регулировка пильного полотна (может отсутствовать в некоторых модификациях электролобзиков)
11. Выпускное отверстие для пыли

*Конструкция данного оборудования различна в зависимости от модели, поэтому дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного оповещения.

ВНИМАНИЕ! Приведенные в данной инструкции картинки являются схематичными и могут иметь отличия от реального изделия.

***ВНИМАНИЕ!** Функция лазерной метки-указателя реза может отсутствовать в Вашей модели инструмента.

***ВНИМАНИЕ!** Функция освещения обрабатываемой поверхности может отсутствовать в Вашей модели инструмента.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием электроинструмента. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед первым включением электроинструмента, внимательно прочтите и следуйте предписаниям этой инструкции. Она разработана специально для Вашей безопасности и безопасности других лиц; для обеспечения длительного и безаварийного срока службы Вашего электроинструмента.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (220-230 В)

Для исключения риска, связанного с электрошоком, машина подключается через литую, не допускающую замены провода вилку. Допускаемое значение тока указано на вилке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применение вилки с оголенными проводами может привести к несчастному случаю или пожару.

ВНИМАНИЕ! Приведенные в данной инструкции картинки являются схематичными и могут иметь отличия от реального изделия, не изменяя описываемый принцип работы.

ВНИМАНИЕ! Функция лазерной метки-указателя реза может отсутствовать в Вашей модели инструмента.

ВНИМАНИЕ! Функция освещения обрабатываемой поверхности может отсутствовать в Вашей модели инструмента.

ВНИМАНИЕ! Элементы питания для работы лазерной метки-указателя и освещения могут не входить в комплект поставки.

РАБОТА

ВАЖНО: Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими характеристиками.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КНОПКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ Машина начинает работать после нажатия на переключатель под рукояткой (А). При непрерывном длительном применении сожмите пускатель (А), надавите на кнопку (В) и зафиксируйте это состояние. Далее освободите пускатель (А). Освободите кнопку (В), машина будет продолжать работать. Выключение производится путем сжатия пускателя (А), кнопка (В) в этом случае автоматически освободится.

ТЕСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Производите тестовое включение лобзика перед началом работы.


Нажмите на клавишу включения/выключения - А. Убедитесь в правильной работе маятникового механизма.


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Закрепите пильное полотно (см. Далее)

Нажмите на клавишу включения/выключения - А.

Для отключения отпустите клавишу -А, предварительно нажав на клавишу -В

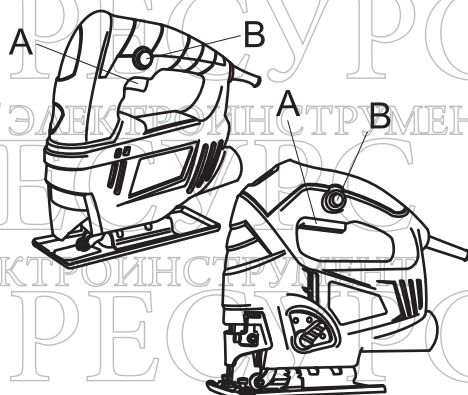

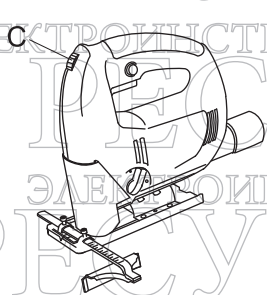


Вариант регулятора 1



На рукоятке

Вариант регулятора 2



На выключателе

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ (Может отсутствовать в вашей модели)

В зависимости от выполняемой работы скорость вращения может регулироваться рифленной кнопкой (С). ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость вращения зависит от давления на инструмент. Не перегружайте машину.

ВАЖНО: Форма корпуса электролобзиков такого типа позволяет удерживать его одной рукой, но из соображений безопасности настоятельно рекомендуется держать электролобзик двумя руками. Для регулировки оборотов поворачивайте регулятор (вперед/назад) для достижения необходимого количества движений пильного полотна.



ВНУТРЕННИЕ РЕЗЫ: Вначале необходимо просверлить отверстие, чтобы начать резать пильным полотном. Просверлите отверстие чуть большего диаметра чем пильное полотно. Аккуратно просуньте пильное полотно в отверстие и включите электролобзик чтобы начать рез. Другим способом является непосредственное введение пильного полотна в материал (только при обработке дерева). Эта операция может выполняться только опытными рабочими и только при


использовании коротких полотен. Во время работы электролобзика на полной скорости и установке регулятора маятника на значение 3, пильное полотно должно опираться под углом 55-60° по отношению к основанию. Затем надо, медленно и осторожно, надавить пилкой на материал. Первая фаза операция должна быть предпринята с большой осторожностью: внезапные удары и значительное контактное усилие между режущим полотном и заготовкой или слишком быстрое внедрение в материал могут привести к разрушению полотна. Данный метод выполнения внутреннего реза должен выполняться только при максимальной скорости и максимальном воздействии механизма маятника.

РЕГУЛИРОВКА МАЯТНИКОВОГО МЕХАНИЗМА (Может отсутствовать в вашей модели)

(Данная функция может отсутствовать в некоторых моделях электролобзиков)

Маятниковый механизм служит для придания пилке колебательного движения с целью увеличения скорости резания материала. Регулировка маятникового механизма производится посредством рычага управления (D). В положении рычага управления "0" исключается эллипсовидность траектории движения пилки. Регулировка может осуществляться во время работы машины.

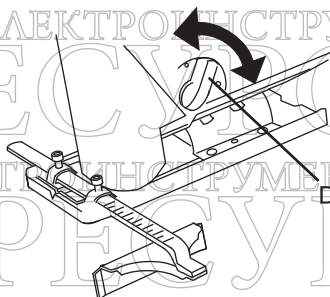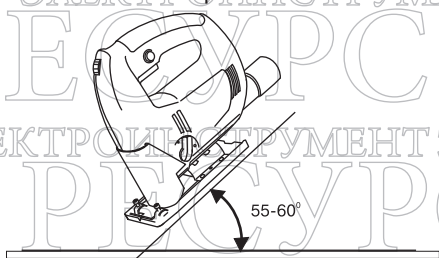

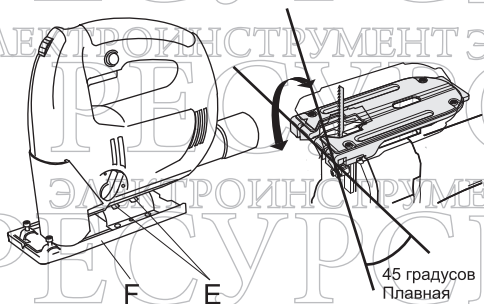

45 градусов
Главная
регулировка
наклона


РЕЗАНИЕ ПОДУГЛОМ

Для перехода к резанию под углом ослабьте винт (E) при помощи ключа, и продвиньте основание (F) в противоположное крайнее положение. Из этого положения можно переместить основание в любое другое. Переместите основание (F) до фиксации лазом в нужном положении. Затем затяните винты (E).

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

(Направляющая может не поставляться в комплекте с некоторыми моделями электролобзиков)


1. Освободите (открутите) винты для фиксации направляющей линейки-ограничителя.
2. Установите линейку-ограничитель в направляющие отверстия на станине лобзика.
3. Установите и отрегулируйте необходимую длину линейки-ограничителя. Зафиксируйте винты.

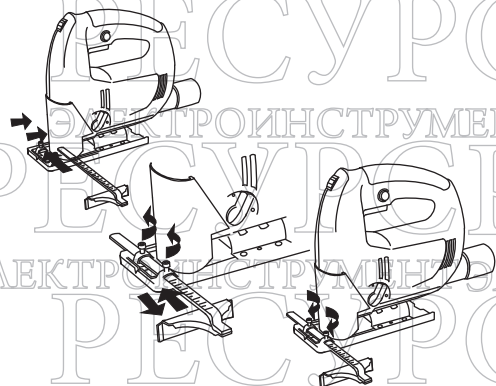


ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПИЛКИ

Поднимите экран (G). Ослабьте винт (H) с помощью входящего в поставку шестигранного ключа. После этого, место крепления открыто и пилка (J) легко вытаскивается. Вставьте новое полотно (J) и затяните винт (H).

Машина поставляется уже готовой к применению, единственной операцией,

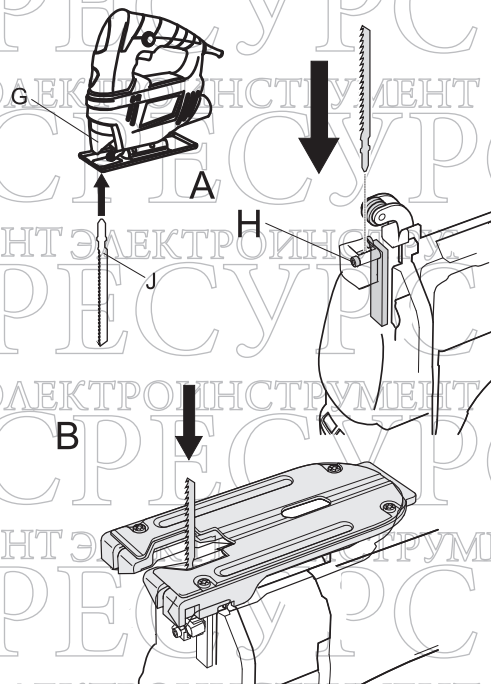

ФИКСАЦИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

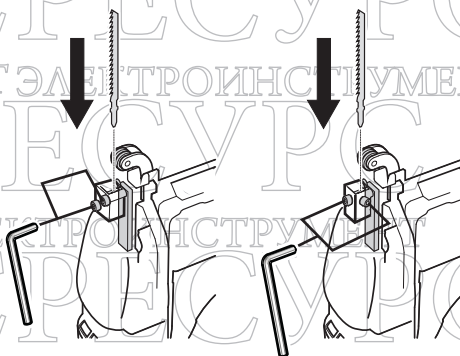

МАЯТНИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ

которую необходимо выполнить, является установка полотна (J) и придание основанию правильного положения.

Во время резания обращайте внимание на положение основания. Оно должно всегда устойчиво прислоняться к заготовке.


Перед обработкой металла рекомендуется размазать несколько капель масла по линии реза.

Листы должны размещаться на достаточно устойчивом основании (столы с фанерным или картонным покрытием). Это исключает их проскальзывание и компенсирует упругость материала.


Контролируйте во время работы положение шнура питания. Он не должен мешать выполнению операции. Избегайте контакта шнура с режущим полотном.

Небольшие заготовки должны быть в целях безопасности закреплены (например, фиксироваться с помощью струбцин).

Горизонтальная клипса

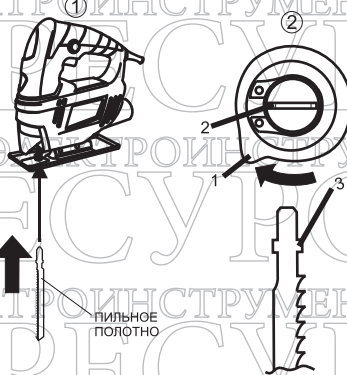

Вертикальная клипса

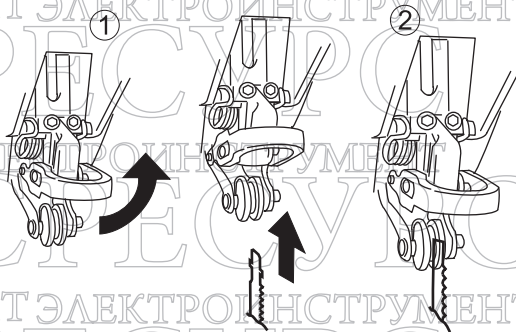

ВИНТОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПИЛОК

Некоторые модели оснащены винтовым зажимом для фиксации пильного полотна.

Для того, чтобы закрепить пильное полотно, возьмите шестигранный ключ, поместите пильное полотно в зажимной канал по упору. Надежно зафиксируйте все винты.

Снятие или замена пильного полотна осуществляется при помощи ослабления винтов при помощи шестигранного ключа до полного высвобождения пильного полотна из зажимного механизма.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПИЛОК (только для некоторых моделей)

Существует два варианта автоматического захвата пилки с горизонтальным и вертикальным захватывающим механизмом.

1. В горизонтальном механизме крепление пилки осуществляется путем поворота зажимного «колеса-клипсы» по часовой стрелке.

-для установки пилки отведите клипсу до упора вправо по часовой стрелке.

-вставьте пилку в гнездо до упора.

-отпустите клипсу для возврата механизма в исходное положение и фиксации пилки.

2. В вертикальном механизме захват

1. Повернуть рычаг замка пилкодержателя 1 по часовой стрелке, сдвинув его до упора.
2. Установить пилку в замок таким образом, чтобы выступы 3 на пилке и выступы 2 пилкодержателя не мешали продвинуть пилку как можно глубже в держатель.
3. Опустить рычаг замка пилкодержателя (1), и упорный штифт зафиксирует пилку, при этом пилка должна стоять ровно, без перекоса.

Внимание! Правильно устанавливайте и фиксируйте пильное полотно.


Включение электролобзика с неплотной или неправильной фиксацией пильного полотна может привести к конструкции лобзика в негодность или причинить травму оператору.

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

Установите переходник-адаптер для сбора пыли в соответствующее отверстие в задней части корпуса электролобзика.

В зависимости от конструкции электролобзика, форма насадки-адаптера может быть разной.

Насадка-адаптер подключается к шлангу (не входит в комплект), а шланг, подключается к промышленному пылесосу для удаления отработанной пыли во время работы.

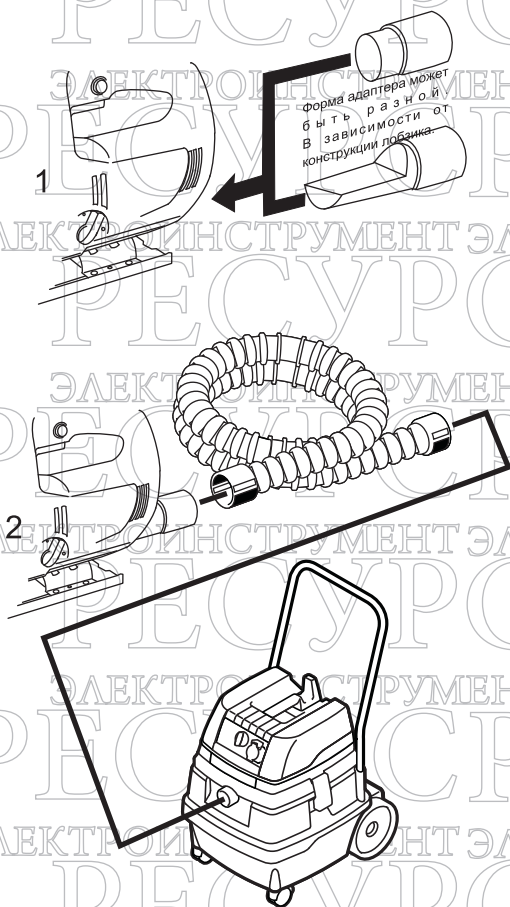

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Перед началом работы обязательно проверьте соответствие напряжения электросети и значениям питания, находящимся на технической наклейке, находящейся на корпусе прибора.

Некоторые модели электроинструментов имеют в своей конструкции высокомоментные электродвигатели, которые при запуске потребляют большой ток (пусковой ток). Проверьте возможность подключения мощных электроприборов к Вашей электросети (проконсультируйтесь с соответствующей службой).

Если электроинструмент используется в зимнее время, необходимо выдержать электроинструмент при комнатной температуре в течении 2 часов при температуре не ниже 18-20°C. В случае появления конденсата, электроинструмент включать запрещено, до его полного высыхания.

Перед началом работы произведите пробное включение электроинструмента без нагрузки, чтобы убедиться в исправности работы электроинструмента. Начинайте обработку материала, только при условии надежной фиксации обрабатываемого материала (заготовки). Осуществляйте работу плавными уверенными движениями.

Данный электроинструмент необходимо выключать после 15-20 минут непрерывной работы. Делать перерыв в 10-15 минут.

Избегайте резких перекосов обрабатываемого материала относительно электроинструмента.

Исключайте попадание лишних предметов на обрабатываемую заготовку (материал). Не прилагайте чрезмерные усилия в процессе работы.

Не совершайте сильных рывков и биений - это не увеличит производительность работы.

Отдыхайте каждый раз при возникновении усталости, это предотвратит возможное получение травмы и повысит качество работы.

Надежно закрепите все расходные материалы (если таковые имеются), рукоятки, ограничители и т. п. и проверьте надежность их фиксации. Применяйте только высококачественные расходные материалы в соответствии с уровнем требуемой работы. Проконсультируйтесь по этому поводу у Вашего продавца.

Надежно возьмите инструмент в руки, заведомо надев требуемые индивидуальные средства защиты от пыли, стружки, которая образовывается во время работы.

Займите удобное для работы положение. Проверьте возможность свободного перемещения инструмента по заданной траектории. Устраните все возможные преграды, встречающиеся на пути при работе с электроинструментом.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые узлы и режущие части в процессе работы могут нагреваться. Исключайте соприкосновение с горячими частями до и после работы.

Будьте внимательны, не располагайте руки/ноги по траектории или на оси режущих или рабочих элементов в процессе работы - это может привести к травме.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Регулярный контроль и чистка электроинструмента позволит долгое время поддерживать рабочее состояние машины. Смазки подшипников и шестерен хватает на весь срок службы. Мотор должен хорошо охлаждаться во время работы, поэтому не закрывайте впускные вентиляционные отверстия руками. После работы отсоедините шнур от электрической сети и тщательно очистите.

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШНУРА

Проверяйте состояние электрического шнура перед каждым включением. Производить его замену может только квалифицированный персонал сервисного центра.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ. Для замены деталей обращайтесь в авторизованный сервисный центр Packard Spence.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации необходимо бережно обращаться с электроинструментом.

Проверяйте электроинструмент перед началом работы. Произведите визуальный осмотр и проверяйте надежность крепления съемных пользовательских узлов.

Не разбирайте корпус инструмента, внутри корпуса не содержатся узлы/части для обслуживания пользователем.

При возникновении неполадок обращайтесь только в авторизованные сервисные центры, перечисленные в гарантийном талоне.

ОЧИСТКА

Очищайте электроинструмент от загрязнений, появляющихся в результате эксплуатации. При очистке электроинструмента запрещается использование абразивных чистящих средств, а так же спиртосодержащих средств и растворителей. Это может повредить корпус электроприбора.

Используйте кусок ткани, смоченной водой. Если загрязнение значительное, можно использовать мыльную воду.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните электроинструмент в чистом и сухом месте.

Если инструмент планируется хранить длительное время, то рекомендуется смазать тонким слоем смазки открытые металлические части электроинструмента, используя кусок ткани для нанесения смазки.

Для хранения электроинструмента необходимо снять навесные принадлежности (рукоятки, защитные колпачки, ограничители и т. п.). Необходимо извлечь расходные материалы

(насадки, сверла и т. п.).

Для транспортировки необходимо снять навесные принадлежности (рукоятки, ручки, ограничители и т. п.). Извлечь расходные материалы (диски, насадки, сверла и т. п.). Рекомендуется производить транспортировку в оригинальной упаковке. Допускается транспортировка электроинструмента в специализированных кейсах для инструмента (приобретается отдельно).

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Условия гарантии перечислены в гарантийном талоне. Срок бесплатного гарантийного ремонта действителен при соблюдении предписаний настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на расходные материалы например: щетки, ремни, шлифовальные круги, отрезные круги, сверла, долото, пильные полотна, режущие диски и т.п. Расходные материалы меняются и приобретаются за счет пользователя.

При передаче электроинструмента в сервисный центр необходимо очистить электроинструмент от посторонних загрязнений (см. Пункт ОЧИСТКА).

УТИЛИЗАЦИЯ

Электроинструмент собран из современных и безопасных материалов. Однако в его конструкции могут содержаться материалы не воспринимаемые природной средой. Проконсультируйтесь у местной службы по поводу корректной утилизации отработавшего срок службы электроинструмента и расходных материалов. Для некоторых частей от электроинструмента может требоваться специальная утилизация.

Изготовлено по заказу ТМ Ресурс сделано в Китае в соответствии с Российскими стандартами
Заводы изготовители:
CHINA ZHEJIANG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION CO., LTD. Add: 3# MaCheng Road, HANGZHOU city, P.R. CHINA
ЧАЙНА ДЖЕДЖИАНГ ИНТЕРНЕШЛ ЭКОНОМИК АНД ТЕХНИКАЛ КОПЕРЕШН ЦО, ЛТД.
КИТАЙ, ХАНГЖОУ СИТИ, МАЧЕНГ РОУД №3, ЧИНА ДЖЕИ
KINPOW TRADING CO., LTD Add: 8F Building 9 North Bank Fortune Centre, Jiang Bei District, Ningbo, 315020 China
КИНПОУ ТРАЙДИНГ ЦО, ЛТД, Адрес: Китай, 315020 Нинбо, 8 Ф, Билдинг 9, Норт Банк Фортуне Центр Биве Дистрик.